



# СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ВЕГА СИ-12 РЕЛЕ

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

02

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>4</b>
<b>1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ .....</b>	<b>5</b>
Назначение устройства .....	5
Алгоритм работы .....	5
Функционал.....	7
Маркировка .....	7
<b>2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>8</b>
Характеристики устройства .....	8
Настройки по умолчанию .....	9
<b>3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ .....</b>	<b>10</b>
Внешний вид устройства.....	10
Описание контактов.....	11
работа выходов реле .....	13
Индикация устройства.....	15
Рекомендации по монтажу.....	16
<b>4 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА.....</b>	<b>18</b>
Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле передает пакеты следующих типов.....	18
1. Пакет с текущими показаниями .....	18
2. Пакет «тревога» .....	19
3. Пакет с информацией об изменении состояния выхода.....	19
4. Пакет с запросом корректировки времени .....	20
5. Пакет с настройками.....	20
Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле принимает пакеты следующих типов.....	21
1. Пакет с корректировкой времени .....	21
2. Команда включения выхода .....	21
• Подробно управление выходами реле описано в разделе «Работа выходов реле» .....	21
3. Команда выключения выхода .....	21
4. Пакет с запросом настроек.....	21
5. Пакет с настройками.....	22

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ .....	24
6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	25
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	26

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство распространяется на счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле (далее – счетчик) производства ООО «Вега-Абсолют» и определяет порядок установки и подключения, а также содержит команды управления и описание функционала.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения монтажных работ в области различного электронного и электрического оборудования.

ООО «Вега-Абсолют» сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить в руководство изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также для устранения опечаток и неточностей.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

### НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле предназначен для выполнения счета импульсов, приходящих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®, а также для управления маломощными исполнительными устройствами посредством встроенных реле.

Также устройство Вега СИ-12 Реле может применяться в качестве охранного блока, - все его входы могут быть настроены на использование в качестве охранных.

Счетчик имеет два выхода реле и может использоваться в качестве устройства управления.

Счетчик импульсов может быть использован на приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с импульсным выходом типа геркон (сухой контакт) или открытый коллектор.



Оборудование с импульсным выходом типа NAMUR не поддерживается

Счетчик импульсов оснащен алгоритмом антидребезга с постоянной времени 5 мс. Подсчет импульсов осуществляется для частот до 200 Гц.

Счетчик импульсов функционирует от внешнего источника питания напряжением 8-35 В и выходным током не менее 150 мА.

### АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Вега СИ-12 Реле работает в следующих режимах:

«Склад» — это режим, предназначенный для хранения и транспортировки. В данном режиме устройство не осуществляет регулярную передачу данных в сеть.

«Активный» - рабочий режим устройства.

Перед началом использования счетчик необходимо вывести из режима «Склад».

Устройство Вега СИ-12 Реле поддерживает два способа активации в сети LoRaWAN® – АВР и ОТАА.

Способ АВР. После нажатия на кнопку запуска, устройство сразу начинает работать в режиме «Активный».

Способ ОТАА. После нажатия на кнопку запуска, устройство осуществит три попытки присоединения к сети в заданном при настройке частотном диапазоне. При

получении подтверждения активации в сети LoRaWAN®, устройство подаст сигнал индикатором (свечение в течение 5 секунд) и перейдет в режим «Активный». Если все попытки окажутся неудачными, счетчик продолжит накопление данных и будет осуществлять попытки присоединения к сети раз в 6 часов.

Перевести устройство из «Активного» режима обратно в режим «Склад» можно при помощи длительного нажатия на [кнопку запуска](#) (более 5 секунд).



При переходе в режим «Склад» все показания с импульсных входов, накопленные в памяти устройства, сбрасываются

Устройство формирует пакет с текущим состоянием с настраиваемым периодом от 5 минут до 24 часов. Пакеты сохраняются в память устройства и передаются при очередном сеансе связи с сетью LoRaWAN®.

#### Примеры

Если период сбора данных равен 24 часа, то формирование пакета будет осуществляться в 00.00 по внутренним часам устройства

Если период сбора данных 12 часов, то в 00.00 и в 12.00, и так далее.

Период передачи данных может настраиваться от 5 минут до 24 часов. При выходе на связь устройство начинает отправлять пакеты с показаниями, начиная с самого раннего. Конкретное время передачи данных не может быть задано, оно определяется случайным образом для каждого устройства внутри выбранного периода передачи данных с момента подключения к сети.

#### Пример

Задан период передачи данных 30 минут, а устройство было запущено в 16:40 по внутренним часам устройства. При случайном подсчете, устройством было назначено время 16:41 для передачи пакета в полчасовой период с 16:40 до 17:10. Таким образом, пакеты с данного устройства будут передаваться в 16:41, в 17:11, в 17:41, в 18:11 и так далее каждые 30 минут по внутренним часам устройства.

Время внутренних часов устанавливается автоматически при подключении к устройству через USB, а также может быть скорректировано через сеть LoRaWAN®.

## ФУНКЦИОНАЛ

Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле работает как устройство класса С (по классификации LoRaWAN®) и обеспечивает следующий функционал:

- ◎ поддержка ADR (Adaptive Data Rate)
- ◎ поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается)
- ◎ снятие показаний с 4x независимых входов одновременно
- ◎ возможность управления исполнительными устройствами посредством встроенных реле
- ◎ два режима работы «Активный» и «Склад»
- ◎ возможность переключения входов в режим "охранный" для подключения внешних датчиков протечки, охранных датчиков и т. д.
- ◎ очередь отправки пакетов при невозможности доставки
- ◎ привязка показаний к внутреннему времени устройства
- ◎ внеочередной выход на связь при срабатывании охранных входов
- ◎ измерение температуры

## МАРКИРОВКА

Маркировка устройства выполнена в виде наклеиваемой этикетки, которая содержит:

- ◎ Наименование изделия;
- ◎ DevEUI;
- ◎ Месяц и год выпуска изделия;

Этикетка располагается в трех местах - на корпусе устройства, в паспорте и на упаковочной коробке.

Кроме того, на упаковочной коробке располагается дополнительная этикетка, содержащая:

- ◎ Информацию о версии встроенного программного обеспечения;
- ◎ QR-код, в котором содержатся ключи активации устройства в сети LoRaWAN® и другие идентификаторы.



## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

ОСНОВНЫЕ	
Входы импульсные	до 4
Максимальная частота импульсного сигнала	200 Гц
Входы охранные	до 4
Выходы реле	2
USB-порт	mini-USB, type B
Диапазон рабочих температур	-40...+85 °C
Встроенный датчик температуры	да
Максимальный коммутируемый ток реле	до 2 А
LORAWAN®	
Класс устройства LoRaWAN®	C
Количество каналов LoRa	16
Частотные планы, поддерживаемые по умолчанию	RU868, EU868, KZ865, произвольный (на основе EU868)
Частотные планы, доступные под заказ	IN865, AS923, AU915, KR920, US915
Способ активации в сети LoRaWAN®	ABP или OTAA
Период выхода на связь	5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Период накопления данных	5, 15, 30 минут, 1, 6, 12 или 24 часа
Объем памяти для накопления пакетов	200 пакетов
Тип антенны LoRa	внутренняя
Чувствительность	-138 dBm
Дальность радиосвязи в плотной застройке	до 5 км
Дальность радиосвязи в сельской местности	до 15 км
Мощность передатчика по умолчанию	25 мВт (настраивается)
ПИТАНИЕ	
Напряжение внешнего источника питания	8 В – 35 В, постоянного тока
Выходной ток источника питания	не менее 150 мА
КОРПУС	
Размеры корпуса, не более	90 x 49 x 46 мм
Степень защиты корпуса	IP65
Крепление	стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное

## НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ


ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Частотный план	RU868
Способ активации в сети	OTAA
Автоматическое управление скоростью	включено
Запрашивать подтверждение	выключено
Задержка открытия первого приемного окна (Rx 1 delay)	1 секунда
Задержка на подтверждение присоединения к сети (Join accept delay)	5 секунд
Количество переповторов отправки	1
Скорость	DRO
Мощность передатчика	14 дБм
Период передачи данных	24 часа
Период сбора данных	24 часа
Часовой пояс	UTC +00:00
Входы работают в режиме	импульсный

Для изменения настроек устройства необходимо подключиться к нему с помощью программы «Vega LoRaWAN Configurator». Вы можете скачать её на сайте в разделе «Программное обеспечение», там же находится руководство по работе с конфигуратором. [Перейти на страницу программы.](#)

## 3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

### ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Устройство Вега СИ-12 Реле представлено в небольшом пластиковом корпусе, скрученном на шурупы с креплением под DIN-рейку.

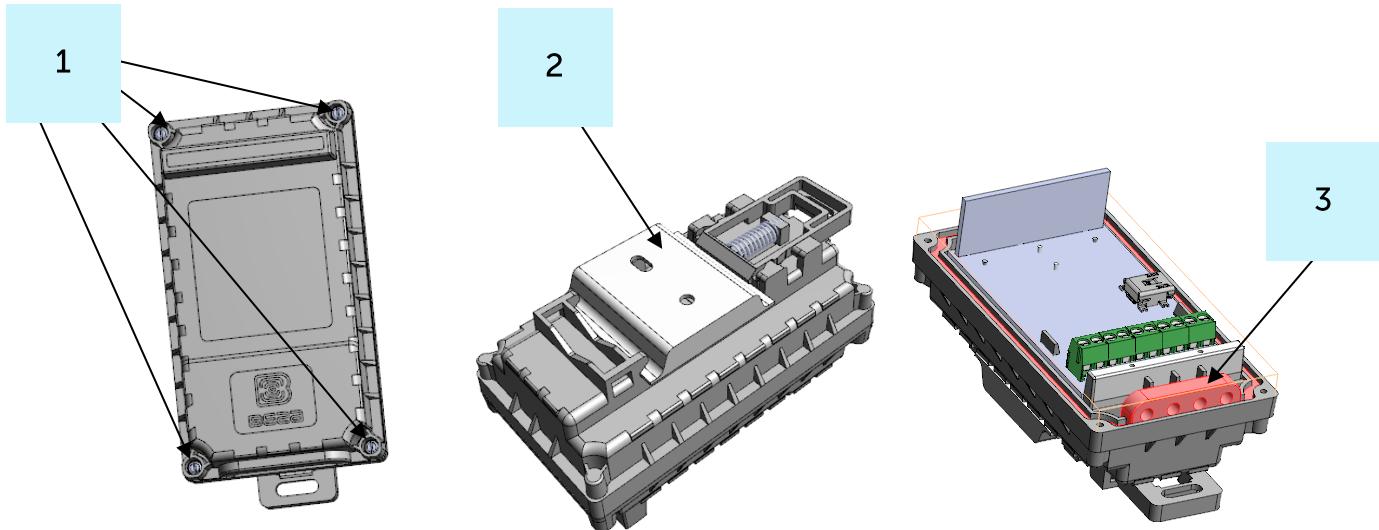


1 – шурупы Ø 2 мм x 8 мм, крестовые 

2 – DIN-рейка с монтажными отверстиями Ø 3 мм



3 – силиконовый уплотнитель без сквозных отверстий, обеспечивающий степень защиты корпуса устройства IP65.

Все элементы управления и индикации, а также контакты для подключения расположены внутри корпуса на плате.

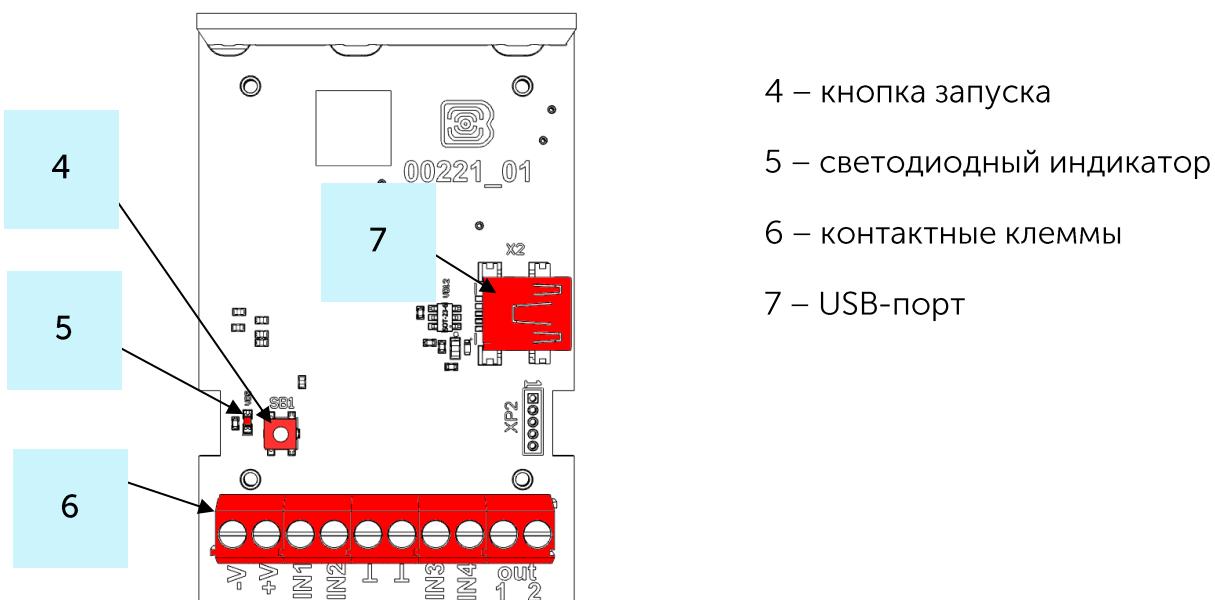

## ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ

При подключении счётчика импульсов к внешним устройствам следует учитывать внутреннюю схемотехнику его импульсных входов, приведенную ниже.

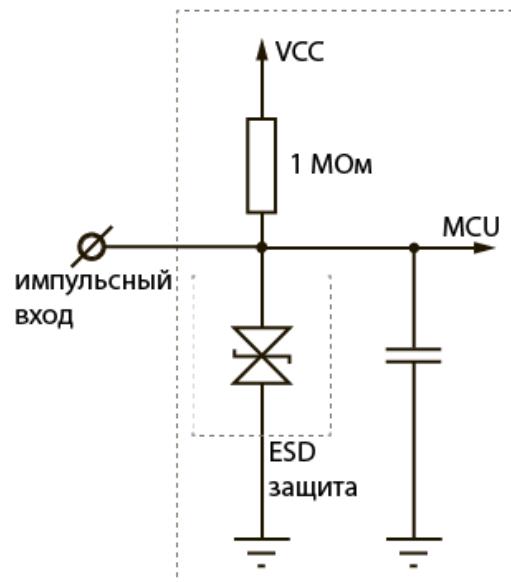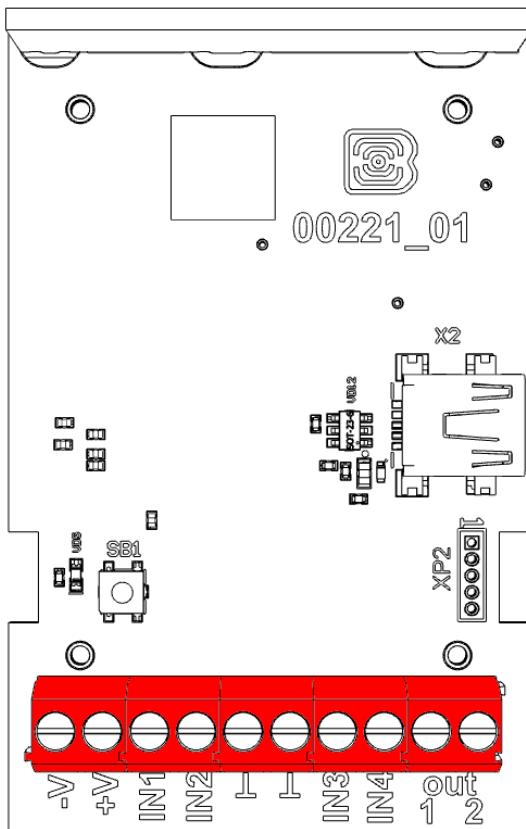

Счетчик импульсов имеет 10 контактов, подробное описание которых приведено в таблице (по порядку слева направо):

КОНТАКТ	ОПИСАНИЕ
-V	Питание -
+V	Питание +
IN1, IN2, IN3, IN4	Импульсные входы
Σ, Σ	Сигнальная «земля»
out 1	Выходы реле
out 2	

Для подключения импульсных входов IN1, IN2, IN3, IN4 используются сигнальные нулевые контакты (Σ, Σ).

Счетчик импульсов оснащен алгоритмом антидребезга с постоянной времени 5 мс. Подсчет импульсов осуществляется для частот до 200 Гц.

Импульсные входы счетчика позволяют подключать цепи со следующими типами замыкающих контактов:

- ◎ геркон;
- ◎ механическая кнопка;
- ◎ «открытый коллектор».



Оборудование с импульсным выходом типа NAMUR не поддерживается

Чтобы сбросить показания импульсов на входах, необходимо перевести устройство в режим «Склад» длительным (более 5 секунд) нажатием на кнопку на плате.


Импульсные входы могут быть настроены для использования в режиме «Охрана» через приложение «Vega LoRaWAN Configurator». В таком случае устройство не осуществляет подсчет импульсов на «Охранном» входе, а только следит за изменением его состояния. В случае срабатывания «Охранного» входа устройство активируется и отправляет в сеть сообщение с сигналом тревоги.

Выходы 1 и 2 предназначены для управления состоянием внешнего подключенного устройства путем подачи прямого и обратного тока на короткое время. Максимально допустимая нагрузка на выходы 2А.

По команде из сети LoRaWAN® можно изменять состояние выходов 1 и 2. См. пакет 5 в протоколе обмена.

## РАБОТА ВЫХОДОВ РЕЛЕ

Схемотехнически работа реле организована следующим образом (см. картинку)

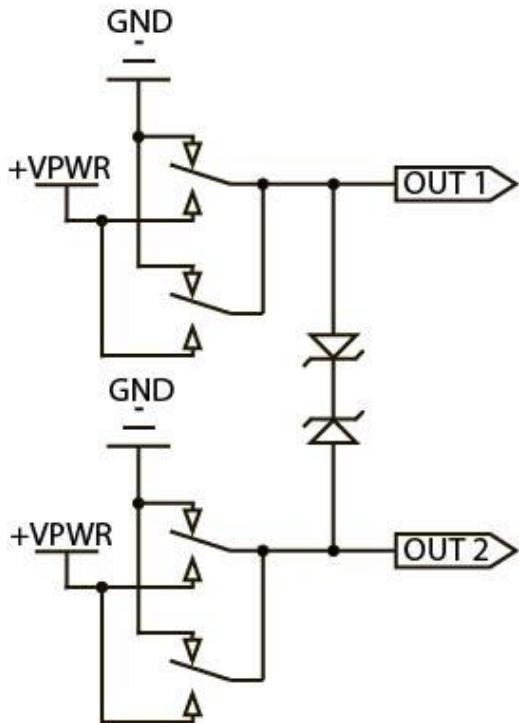

Выходы реле могут находиться в трёх состояниях:

- 1) OUT\_1 и OUT\_2 подключены к «земле». Это исходное состояние выходов после включения устройства.
- 2) Выход OUT\_1 подключен к напряжению питания +VPWR, OUT\_2 подключен к «земле».
- 3) Выход OUT\_2 подключен к напряжению питания +VPWR, OUT\_1 подключен к «земле».

Здесь +VPWR – напряжение питания устройства.

Для того чтобы переключить устройство в состояние 2 требуется подать на LoRaWAN® порт 2 команду:

0x03 0x01 0xXX, где XX – время в секундах, на которое требуется замкнуть выход. Если XX = 0, выход замыкается навсегда.

Для того чтобы переключить устройство в состояние 3 требуется подать на LoRaWAN® порт 2 команду:

0x03 0x02 0xXX, где XX – время в секундах, на которое требуется замкнуть выход. Если XX = 0, выход замыкается навсегда.

Для переключения выходов OUT\_1 и OUT\_2 в исходное состояние (выходы подключены к «земле») предусмотрены следующие команды:

Для того чтобы переключить выход OUT\_1 обратно на «землю» требуется подать на LoRaWAN® порт 2 команду: 0x04 0x01

Для того чтобы переключить выход OUT\_2 обратно на «землю» требуется подать на LoRaWAN® порт 2 команду: 0x04 0x02


Для более ясного представления команды можно свести в таблицу. Все команды передаются на LoRaWAN® порт 2

Команда	Состояние OUT_1	Состояние OUT_1
На устройство подано питание	Подключен к «земле»	Подключен к «земле»
0x03 0x01 0x00	Подключен к питанию устройства	Подключен к «земле»
0x04 0x01	Подключен к «земле»	Подключен к «земле»
0x03 0x02 0x00	Подключен к «земле»	Подключен к питанию устройства
0x04 0x02	Подключен к «земле»	Подключен к «земле»

## ИНДИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство имеет один светодиодный индикатор красного цвета, расположенный на плате рядом с кнопкой запуска. Индикация используется только на этапе активации устройства в сети LoRaWAN® и при смене режимов работы.

Расположение  
светодиодного  
индикатора на  
плате

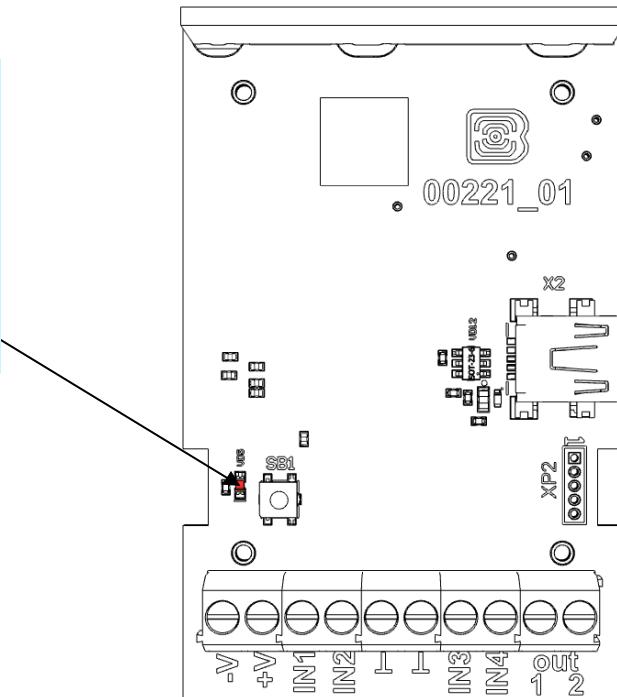

СИГНАЛ ИНДИКАТОРА	ЗНАЧЕНИЕ
	Короткие вспышки Идет процесс присоединения к сети
	Одна длинная вспышка в течение 5 с Устройство успешно присоединено к сети и в активном режиме
	Три вспышки по 1 с Попытка присоединения окончилась неудачей или переход в режим «Склад»



В случае неуспешной попытки присоединения к сети устройство продолжит накопление данных и будет осуществлять попытки присоединения к сети раз в 6 часов

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Для обеспечения устойчивой радиосвязи между базовой станцией и оконечным устройством рекомендуется избегать установки оборудования в места, представляющие собой непреодолимые преграды для прохождения радиосигнала, такие как: армированные перекрытия и стены, подвальные помещения, подземные сооружения и колодцы, стальные короба и т. д.

При разворачивании сети, включающей в себя большое количество оконечных устройств, необходимым этапом является выполнение работ по радиопланированию с проведением натурных экспериментов.



**Перед началом монтажных работ необходимо убедиться, что на оборудовании установлена последняя версия прошивки**

Для осуществления монтажа понадобится:

- ◎ отвертка крестовая 
- ◎ шило;
- ◎ нож для зачистки провода;
- ◎ ноутбук.

Пошаговый монтаж выглядит следующим образом:


1. Настройка всех устройств и подключение их в общую сеть (см. Руководство по разворачиванию сети) – как правило выполняется в офисе.
2. Определение удачных мест для монтажа на объекте с помощью тестера сети.
3. Обесточивание подключаемого оборудования, приборов учета и пр.
4. Изготовление отверстий в силиконовом уплотнителе под провода – строго по количеству проводов. Необходимо помнить, что провод должен быть круглого сечения и не более 3 мм в диаметре.



**При удалении уплотнителя, а также при установке проводов другого диаметра или сечения возможно ухудшение характеристик устройства вплоть до выхода из строя вследствие попадания влаги внутрь корпуса**

5. Подключение всех необходимых проводов в клеммы СИ-12 Реле.
6. Запуск устройства – перевод в режим «Активный» и регистрация в сети.

## Расположение кнопки запуска на плате

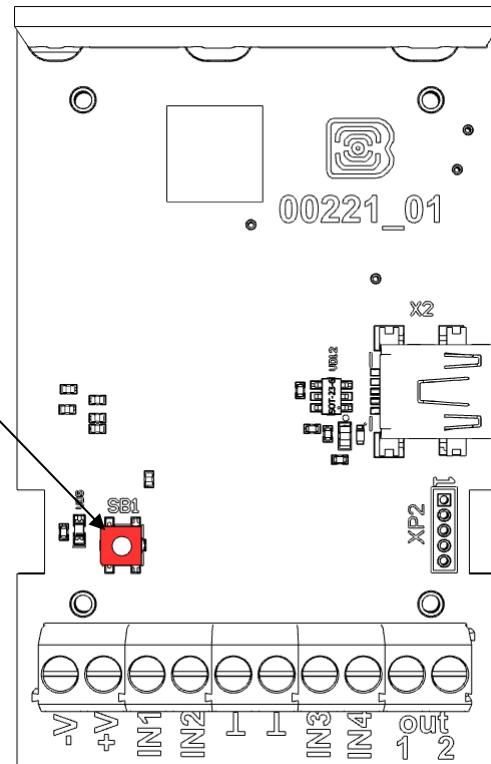

7. С помощью ноутбука убедиться, что устройство успешно передает данные.
  8. Перед сборкой устройства необходимо сбросить накопленные при тестировании и подключении импульсы путем перевода устройства в режим «Склад» нажатием кнопки в течении 5 сек.
  9. Включить устройство, нажав кнопку запуска.
  10. Сборка устройства.
  11. Монтаж DIN-рейки или другой доступный способ крепления устройства на объекте.

## 4 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

В данном разделе описан протокол обмена данными СИ-12 Реле с сетью LoRaWAN®.



**В полях, состоящих из нескольких байт, используется порядок следования little-endian**

### СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ВЕГА СИ-12 РЕЛЕ ПЕРЕДАЕТ ПАКЕТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ

#### 1. Пакет с текущими показаниями

Передается регулярно на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 1	uint8
1 байт	Резерв, значение всегда 0x64	uint8
1 байт	Значения основных настроек (битовое поле)	uint8
4 байта	Время снятия показаний, передаваемых в данном пакете (unixtime UTC)	uint32
1 байт	Температура, °C	int8
4 байта	Показания на входе 1 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
4 байта	Показания на входе 2 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
4 байта	Показания на входе 3 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
4 байта	Показания на входе 4 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 – замкнут)	uint32

Счетчик содержит в себе встроенные часы с календарем, время и дата на которых задается при производстве, а также могут быть скорректированы в процессе эксплуатации. Формирование пакетов с текущими показаниями происходит в моменты времени, кратные заданному в настройках периоду сбора данных:

- ◎ Для интервала 1 час: передаются показания на начало текущего часа;
- ◎ Для интервала 6 часов: передаются показания на 00:00, 06:00, 12:00, 18:00;
- ◎ Для интервала 12 часов: передаются показания на 00:00, 12:00;
- ◎ Для интервала 24 часа: передаются показания на 00:00 текущих суток.

## Расшифровка битового поля «Значения основных настроек»

Бит	Описание поля
0 бит	Тип активации 0 - ОТАА, 1 – АВР
1, 2, 3 биты	Период выхода на связь:  1 == 0 2==0 3==0  - 5 минут  1 == 1 2==0 3==0  - 15 минут  1 == 0 2==1 3==0 - 30 минут  1 == 1 2==1  3==0 - 1 час  1 == 0 2==0 3==1 - 6 часов  1 == 1 2==0 3==1 - 12 часов  1 == 0 2==1 3==1 - 24 часа
4 бит	Тип первого входа: 0 – импульсный, 1 - охранный
5 бит	Тип второго входа: 0 – импульсный, 1 - охранный
6 бит	Тип третьего входа: 0 – импульсный, 1 - охранный
7 бит	Тип четвертого входа: 0 – импульсный, 1 - охранный

## 2. Пакет «тревога»

Передается при замыкании охранного входа на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 2	uint8
1 байт	Резерв, значение всегда 0x64	uint8
1 байт	Значения основных настроек (битовое поле)	uint8
1 байт	Номер входа, на котором зафиксирована тревога (1...4)	uint8
4 байта	Время формирования пакета (unixtime UTC)	uint32
4 байта	Показания на входе 1 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
4 байта	Показания на входе 2 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
4 байта	Показания на входе 3 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32
4 байта	Показания на входе 4 (в зависимости от типа - число импульсов, либо состояние 0 – разомкнут, 1 - замкнут)	uint32

При передаче данного пакета в полях с показаниями на входах передается текущее число импульсов, снятое на момент выхода устройства на связь.

## 3. Пакет с информацией об изменении состояния выхода

Передается всякий раз при включении каждого из выходов на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 5	uint8
1 байт	Резерв, значение всегда 0x64	uint8
1 байт	Значения основных настроек (битовое поле)	uint8
1 байт	Номер выхода (1-2)	uint8



1 байт	Состояние выхода (0 – отключен, 1 – включен)	uint8
4 байта	Время генерации пакета (unixtime UTC)	uint32

#### 4. Пакет с запросом корректировки времени

Передается один раз в 7 дней на LoRaWAN® порт 4

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета = 255	uint8
4 байта	Время радиомодема на момент передачи пакета (unixtime UTC)	uint32

После получения пакета данного типа приложение может отправить радиомодему пакет с корректировкой времени

#### 5. Пакет с настройками

Передается устройством на LoRaWAN® порт 3 при получении команды запроса настроек, а также после присоединения к сети

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 0	
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
...	...	...
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----

## СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ВЕГА СИ-12 РЕЛЕ ПРИНИМАЕТ ПАКЕТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ

### 1. Пакет с корректировкой времени

Передается приложением на LoRaWAN® порт 4

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 255	uint8
8 байт	Величина в секундах, на которую нужно скорректировать время. Может быть положительной или отрицательной	int64

При получении пакета счетчик импульсов установит свои внутренние часы и календарь в соответствии с данными из пакета.

### 2. Команда включения выхода

Передается приложением на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 3	uint8
1 байт	Номер выхода (1 - 2)	uint8
1 байт	Время в секундах (1 - 255), на которое нужно включить выход (0 – включить навсегда)	uint8

◎ Подробно управление выходами реле описано в разделе «Работа выходов реле»

### 3. Команда выключения выхода

Передается приложением на LoRaWAN® порт 2

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 4	uint8
1 байт	Номер выхода (1 - 2)	uint8

### 4. Пакет с запросом настроек

Передается приложением на LoRaWAN® порт 3

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 1	uint8

В ответ на данный пакет устройство пришлет пакет с настройками



## 5. Пакет с настройками

Передается приложением на LoRaWAN® порт 3, полностью идентичен пакету от устройства

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета, для данного пакета == 0	uint8
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----
2 байт	ID параметра	uint16
1 байт	Длина данных (len)	uint8
len байт	Значение параметра	-----

Передаваемый на устройство пакет с настройками может содержать не все настройки, поддерживаемые устройством, а только ту их часть, которую необходимо

Таблица ID настроек СИ-12 Реле и их возможных значений

ID настройки	Описание	Длина данных	Принимаемые значения
4	Запрашивать подтверждение	1 байт	1 – запрашивать 2 – не запрашивать
8	Количество переповторов пакета	1 байт	от 1 до 15
12	Режим входа 1	1 байт	1 – импульсный 2 – охранный
13	Режим входа 2	1 байт	1 – импульсный 2 – охранный
14	Режим входа 3	1 байт	1 – импульсный 2 – охранный
15	Режим входа 4	1 байт	1 – импульсный 2 – охранный
16	Период передачи данных	1 байт	1 – 1 час 2 – 6 часов 3 – 12 часов 4 – 24 часа 5 – 5 минут 6 – 15 минут 7 – 30 минут
49	Период сбора данных	1 байт	1 – 1 час 2 – 6 часов 3 – 12 часов 4 – 24 часа 5 – 5 минут

			6 – 15 минут 7 – 30 минут
55	Часовой пояс, в минутах	2 байт	от -720 до 840

## 5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Счётчики импульсов Вега СИ-12 Реле должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 85%.

Транспортирование счетчиков импульсов допускается в крытых грузовых отсеках всех типов на любые расстояния при температуре от -40 °C до +85 °C.

## 6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Счетчик импульсов поставляется в следующей комплектации:

Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле – 1 шт.

Винты – 4 шт.

Паспорт – 1 шт.

## 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия действующей технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в «Руководстве по эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня отметки о продаже в паспорте изделия, а при отсутствии такой отметки с даты выпуска. В течение гарантийного срока изготовитель обязан предоставить услуги по ремонту или заменить вышедшее из строя устройство или его составные части.

Изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия из строя, если:

- ◎ изделие не имеет паспорта;
- ◎ в паспорте не проставлен штамп ОТК и/или отсутствует наклейка с информацией об устройстве;
- ◎ заводской номер (DevEUI, EMEI), нанесённый на изделие, отличается от заводского номера (DevEUI, EMEI), указанного в паспорте;
- ◎ изделие подвергалось вмешательствам в конструкцию и/или программное обеспечение, не предусмотренным эксплуатационной документацией;
- ◎ изделие имеет механические, электрические и/или иные повреждения и дефекты, возникшие при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации;
- ◎ изделие имеет следы ремонта вне сервисного центра предприятия-изготовителя;
- ◎ компоненты изделия имеют внутренние повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов/жидкостей и/или стихийными бедствиями (наводнение, пожар и т. п.).

Средний срок службы изделия – 7 лет.

При возникновении гарантийного случая следует обратиться в сервисный центр по адресу:

630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 119А

Контактный телефон: +7 (383) 206-41-35

e-mail: [remont@vega-absolute.ru](mailto:remont@vega-absolute.ru)

**ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ**

Заголовок	Счетчик импульсов Вега СИ-12 Реле
Тип документа	Руководство
Код документа	В02-СИ12Р-01
Номер и дата последней ревизии	02 от 11.01.2022

**История ревизий**

Ревизия	Дата	ФИО	Комментарии
01	06.10.2021	XMA	Дата создания документа
02	11.01.2022	XMA	Мелкие правки



[vega-absolute.ru](http://vega-absolute.ru)

Руководство по эксплуатации © ООО «Вега-Абсолют» 2017-2022